

## 臺灣桃園國際機場安全公告

# TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT SAFETY BULLETIN

編號 2008-006

### 加強裝備檢查與保養

一、**案例說明**：97.10.11 某航空公司於執行拖機任務途中，拖桿鬆脫與航機分離，使得航機鼻輪壓上拖桿，並持續向前移動約 26 公尺始停止。

二、**案例檢討**：經調查研判，本案係拖桿鎖住機構，存有潛在之不安全因子所致。拖桿長期置放機坪，彈簧機構容易生鏽，將使彈簧負荷彈力疲乏；或因拖桿部分裝置產生形變，以致拖機時之震動力量，傳遞至下壓鎖桿，皆有可能造成拖桿鬆脫。

### 三、改進措施：

- 請加強監督拖車裝備維護管理，建立拖桿定期維護保養程序。
- 勿擅自改變各項裝備之原廠安全裝置。
- 拖車駕駛與航空器駕駛艙人員間，應以相同頻道無線電對講機通聯，作為緊急連絡之用。